

**Construction de la référence**

S 10 - C - B - H - M3 - N - RT - L35 - S1200 - OD - A

Moteurs conseillés
M3 : GMI 61 235 220 - 235W

Pas de vis 35 - 45 mm


Position des capteurs
ID : Interne à l'axe
OD : Extérieur à l'axe

Quantité des capteurs
A : Aux deux extrémités
D : Coté moteur uniquement
P : Coté opposé au moteur uniquement

Course : 1100 ~ 2500 mm, par tranche de 100 mm

**Données**

Puissance à la sortie du moteur :	100 W	200 W
Type de transmission *1	Courroie de précision	
Répétabilité mm	± 0.05	
Pas mm	35	45
Vitesse maximale mm/s	1750	2250
Charge maximale verticale kg	2	3.2
Couple maximal daN.m	20	32
Course mm	1100 ~ 2500	
Température de travail C°	5 ~ 40	
Moment	Ma N.m	90
	Mb N.m	90
	Mc N.m	120

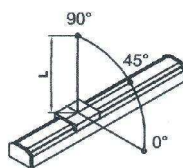

Montage Horizontal



Capacité de chargement maximum en fonction de L *3

Installation de la charge *2	Charge	0°	45°	90°
Horizontale mm	3 kg	900	950	1750
	5 kg	700	800	1500
	8 kg	550	680	1250
	10 kg	360	450	900


*1. La courroie de précision est utilisable dans les salles blanches. Pour plus de précisions nous consulter.

*2. L'axe ne doit pas être monté en vertical. Si l'accélération est inférieure à 200 m/s, la charge peut être proportionnellement augmentée.

*3. Distance entre le centre du chariot et le centre de la charge.

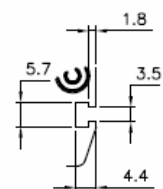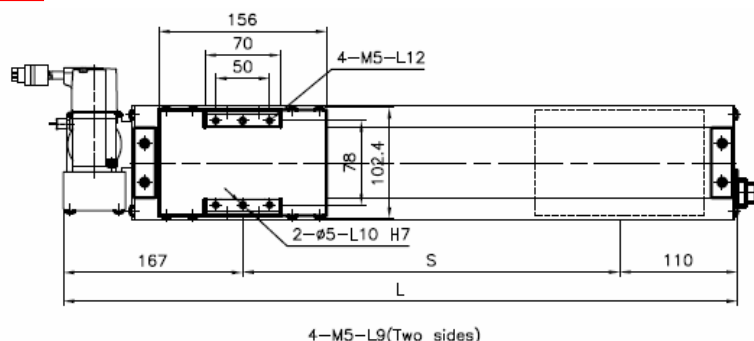**Encombres**

"A" DETAIL CHART

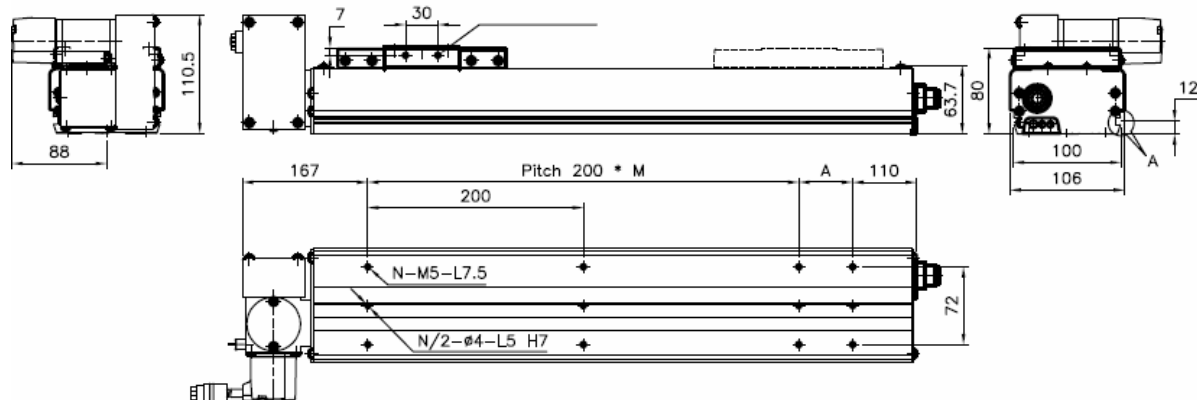

S = Course	mm	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
L	mm	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777
A	mm	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	mm	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
N : nombre de taraudages		14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28
KG		12.7	13.3	14.2	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	21.2	21.8	22.4

* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.